



Pokyny pro montáž rotačních průchodek:

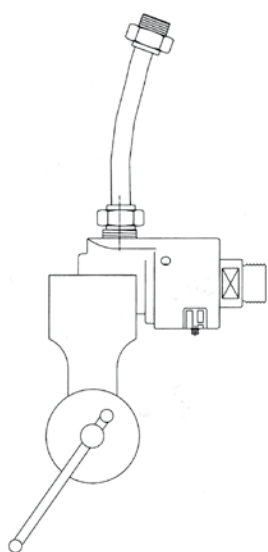


1. Nejdříve upevněte zadní část průchodky do stolního svěráku a připojte ohebné hadice.



2. Po připojení hadic připevněte průchodku k zařízení, dbejte na správné vycentrování.

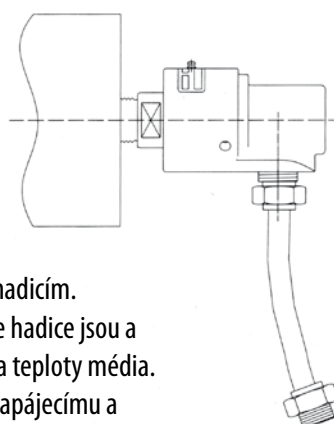



3. Připojte napájecí a odtokové potrubí k hadicím. Zkontrolujte pružnost hadic. Ujistěte se, že hadice jsou a zůstanou pružné i během působení tlaku a teploty média. Nikdy nepřipevňujte průchodku přímo k napájecímu a odtokovému potrubí.

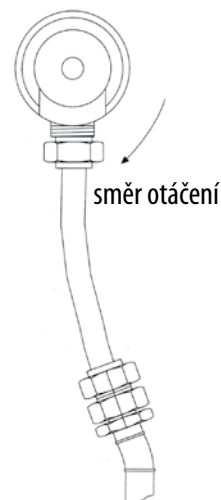



Montáž hadic:

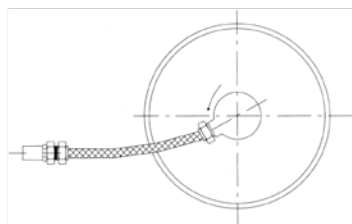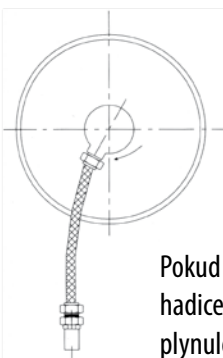

Pokud průchodka a potrubí nejsou souosé, hadice musí být nainstalována do tvaru plynulého zakřivení.

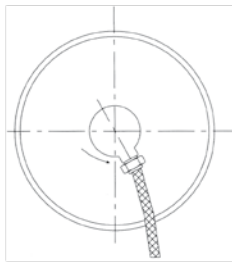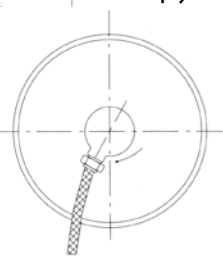

Ostré ohyby způsobují prasknutí hadice. Pro správnou montáž použijte fitinky a kolínka.

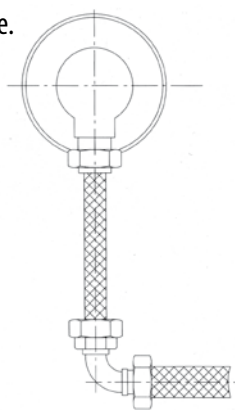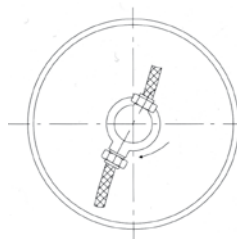

Rotační průchodky musí být připojeny pomocí pružných hadic. Pro páru, horký olej a vodu použijte nerezové pružné hadice, pro vzduch a hydrauliku použijte pryžové nebo ocelové pružné hadice.

Pružné hadice nesmí být během činnosti zkruceny, protože tím ztrácejí ohebnost. Použijte fitinky pro správnou montáž.

Pro zajištění pružnosti hadic a umožnění volnosti jejich pohybu během činnosti zabezpečte volný prostor mezi průchodkou a napájecím a odtokovým potrubím. Pod vlivem tlaku a teploty média se rovné hadice chovají jako pevné potrubí. Vlivem hmotnosti průchodky a hadic a vlivem tlaku média se zkracuje životnost průchodky. Ventily a jiné příslušenství potrubí musí být nainstalováno na napájecí nebo odtokové potrubí.

Průchodky vybavené maznicí musí být před použitím a v průběhu provozu periodicky mazány!